


Einstellungen Einspritzung; Digijet

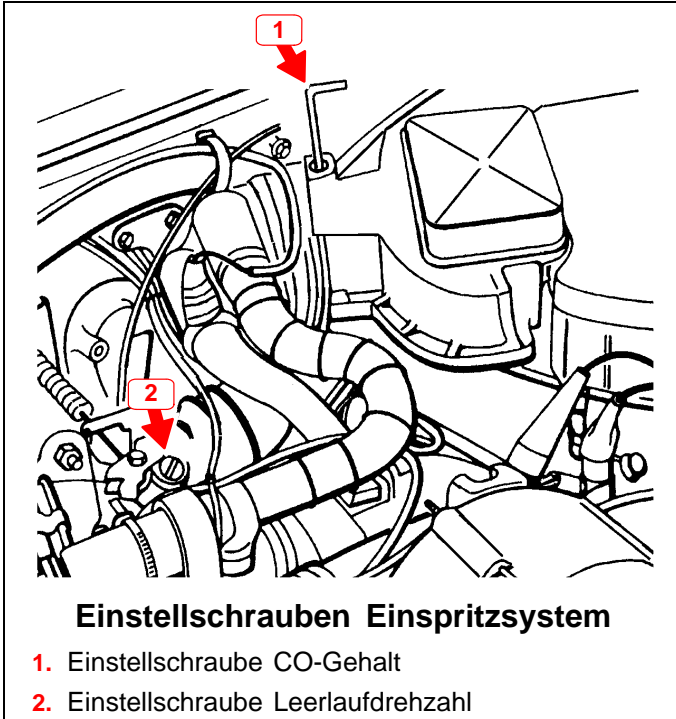

- Nulllastschalter eingeschaltet
- abgasdicht
- Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch abgezogen und verschlossen
- Unterdruckschlauch Zündverstellung in Richtung Spät abgezogen und verschlossen
- Stecker der Leerlaufregelung abgezogen und überbrückt
- Zündung richtig eingestellt.

CO-Gehalt und Leerlaufdrehzahl durch Drehen der Einstellschrauben (eine nach der anderen) einstellen.

Leerlaufdrehzahl und CO-Gehalt

Leerlaufdrehzahl	800 ± 50/min
------------------	--------------

CO-Gehalt	2,0 ± 0,5%
-----------	------------

Prüfbedingungen:

- Motor warm
- alle elektrische Verbraucher abgeschaltet
- Kühlerlüfter ausgeschaltet